

Televes®



Ref. 237003
OMS44TSN

ES Conversor Óptico QUATTRO FM/DAB/UHF-FI

EN QUATTRO MDU DTT

DE Optischer QUATTRO-Umsetzer SAT + Terr.

РУС ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ QUATTRO FM/DAB/ДМВ-IF

AR محول ضوئي QUATTRO FM/DAB/UHF-FI

Manual de Instrucciones

User's Manual

Bedienungsanleitung

Руководство по эксплуатации

دليل الإستخدام

ES

Condiciones generales de instalación:

- Antes de manipular o conectar el equipo leer éste manual.
- Antes de encender el equipo por primera vez, por favor asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente.
- Cuando instale la unidad por primera vez, espere alrededor de 10 segundos antes de analizar los niveles y la calidad. La unidad puede necesitar unos segundos para calibrarse.
- Por favor, ajustar el nivel de salida RF usando el interruptor localizado en la parte superior del Quattro MDU. Existen 3 posiciones de ganancia: Alta, media y baja.
- El nivel de salida satélite, se ajusta en pasos de 5dB con el interruptor de ganancia. Solo debe utilizarse una ganancia baja en casos en los que los satélites no dispongan de suficientes transpondedores y se requiera una atenuación adicional.
- Si hay algún cambio realizado en la red óptica pasiva, todas las unidades de convertidores ópticos conectados deben ser apagados y encendidos consecutivamente.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- No situar el equipo cerca de fuentes de calor o en ambientes de humedad elevada.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.

Operación segura del equipo:


- Si algún líquido u objeto se cayera dentro del equipo, por favor recurra al servicio técnico especializado.
- No conectar el equipo hasta que todas las demás conexiones del equipo hayan sido efectuadas.

Precauciones de conexiónado:


- Tratar con sumo cuidado la punta desprotegida de los conectores, pequeños araños, rascaduras, impurezas y/o partículas de suciedad, aceites, grasas, sudor, etc.. Pueden degradar significativamente la señal.
- Para la limpieza de la punta de los conectores, frotar (sin ejercer presión) con un paño de limpiar lentes, que no suelte pelusa, humedecido con alcohol isopropílico sin aditivos. Antes de realizar la conexión dejar secar totalmente el alcohol.
- Reservar las tapas de conectores y capuchones de los cables para futuras operaciones de extracción/ protección de los mismos.
- Colocar siempre las tapas protectoras a los conectores de los equipos que no estén conectados a cables para evitar que el haz láser pueda alcanzar los ojos.

Instrucciones para la conexión óptica:

- 1 Alinee la guía del conector FC/PC (tipo R) con la guía del conector hembra.

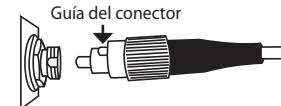

- 2 Presione firmemente para encajar las guías, y después gire la rosca de acoplamiento

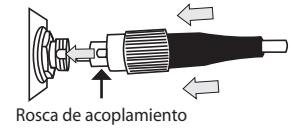

EN

Important installation conditions:

- Before handling or connecting the equipment, please read this manual.
- Before powering ON the equipment for the first time, please ensure that all cables are correctly connected.
- When the unit is install for the first time, please wait about 10 seconds before check levels and quality. The unit may take some seconds to calibrate.
- Please adjust the RF output level, using the switch located on the top of the MDU Quattro. There are 3 positions (High-Medium-Low) gain.
- The Satellite output level, is adjust in 5dB steps by the gain switch. Low gain should only be used in cases of satellites that don't have many transponders and additional attenuation is required.
- If there are any changes made to the passive optical network, all the optical converters units connected should be power cycled.
- Please allow air circulation around the equipment.
- Do not place the equipment near sources of heat or in excessively moisture conditions.
- Do not place the equipment where it may be affected by strong vibrations or knocks.

How to use the equipment safely:


- If any liquid or object falls inside the equipment, please contact a specialized technician.
- Do not connect the equipment until all the other connections have been made.

Precautionary measures with the connection point:


- Take special care to avoid damaging the unprotected ends of the connectors, as small scratches, impurities and/or particles of dirt, oil, grease, sweat etc. may significantly affect the quality of the signal.
- To clean the ends of the connectors, wipe with an appropriate cleaning wipe moistened with isopropyl alcohol, specific for the cleaning of optical elements. Make sure the alcohol evaporates fully before connecting.
- Keep the connector covers and cable caps in a safe place in case they are needed in the future.
- Always fit the covers on the connectors of devices that are not connected to cables to prevent the laser beam from damaging the eyes.

Instructions for the optical connection:

- 1 Align the FC/PC connector Key-Way (Type R) with the receivable Key-Way.

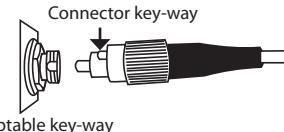

- 2 Push firmly to locate the key-ways, and then rotate the coupling ring.

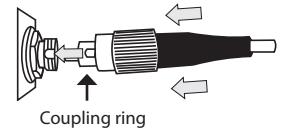

DE

Allgemeine Hinweise:

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Bevor Sie das Gerät das erste mal einschalten, stellen Sie sicher dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Das erste mal dass Sie das Gerät einschalten, müssen Sie ca. 10 Sekunden warten bis alle Pegel stimmen.
- Einstellung des RF-Ausgangspegels: Dies kann über den Pegelsteller der sich an der Oberseite des Quattro-Switchs befindet, geschehen. Es gibt 3 Einstellungen: High - Medium - Low.
- Die Einstellung des SAT-Ausgangspegels erfolgt in 5 dB Schritten über den Verstärkungsregler. Die "low"-Einstellung sollte nur im Einsatz mit wenigen Transpondern verwendet werden oder wenn das Signal zusätzlich gedämpft werden muss
- Sollten Änderungen im passiven optischen Netzwerk durchgeführt werden, muss man alle Umsetzer ausschalten und wieder einschalten.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, indem Sie einen genügenden Abstand um das Gerät herum frei lassen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern oder offenem Feuer, und vermeiden Sie Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Vermeiden Sie Orte mit Vibrationen.

Montagehinweise:


- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.
- Beenden Sie alle Arbeiten bevor Sie das Gerät anschließen.

Sicherheitshinweise:


- Seien Sie besonders vorsichtig zur Vermeidung von Schäden der ungeschützten Enden der Verbinder, wie kleine Kratzer, Verunreinigungen und/oder Partikel von Schmutz, Öl, Fett, Schweiß, etc. kann eine erhebliche Beeinträchtigung der Qualität des Signals verursachen.
- Um die Enden der Verbinder zu reinigen, reiben Sie mit einem fusselfreien Reinigungstuch, befeuchtet mit Isopropylalkohol Zusatzstoff-frei. Stellen Sie sicher, dass der Alkohol vollständig verdunstet ist bevor Sie den Stecker anschließen.
- Bewahren Sie die Schutzkappen an einem sicheren Ort auf, für den Fall, dass Sie sie in Zukunft noch mal benötigt werden.
- Lassen Sie immer die Schutzkappen auf den nicht angeschlossenen Kabeln und Gerätebuchsen, um zu verhindern, dass der Laserstrahl die Augen schädigen kann.

Installationshinweise:

- 1** Die Stecker muss immer gerade in die Buchse eingeschraubt werden und die Nase in der Nut liegen.

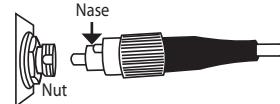

- 2** Die Stecker dürfen keinerlei mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Nur hineinlegen und drehen.

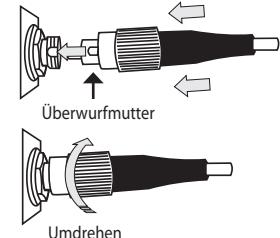

РУС

Общие правила установки:

- Перед подключением оборудования прочтите данное руководство.
- Перед подключением устройства в первый раз убедитесь в том, что все кабели подключены правильно.
- При первичной установке устройства подождите приблизительно 10 секунд перед тем, как анализировать уровни и качество соединений. Устройству нужно несколько секунд для калибровки.
- Настройте выходной ВЧ уровень используя переключатель находящийся на верхней панели устройства Quattro MDU. Устройство имеет 3 позиции регулировки усиления: слабое, среднее и сильное.
- Выходной спутниковый уровень настраивается шагами в 5 дБ посредством переключателя усиления. Слабое усиление должно использоваться только в случаях, когда требуется дополнительная аттенюация или спутники имеют мало транспондеров.
- При любом изменении в оптической сети, все подключенные к ней оптические конверторы должны быть отключены и затем заново включены.
- Пожалуйста, обеспечьте циркуляцию воздуха вокруг оборудования.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или в чрезмерно влажной среде.
- Не устанавливайте оборудование там, где есть сильная вибрация.

Безопасная эксплуатация оборудования:

- В случае попадания жидкости или какого-либо предмета внутрь устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный сервис центр.
- Не включайте устройство в сеть до того, как будут сделаны все остальные соединения.

Меры предосторожности при подключении:

- Соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить незащищенные концы соединителей, так как небольшие царапины, частицы грязи, масла, жира, пота и т.д., могут влиять на качество сигнала.
- Чтобы очистить концы соединителей, необходимо протирать их соответствующей салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом. Убедитесь, что спирт перед подключением полностью испарился.
- Храните крышки розеток и кабельных разъемов в надежном месте, поскольку они будут необходимы в будущем.
- Всегда надевайте крышки на разъемы устройств которые не соединены с кабелями для предотвращения повреждения глаз лучом лазера.


Инструкция для оптических соединений:

- 1** Совместите разъем FC / PC с ключом (тип R) с пазом.



Розетка с ключом-пазом.

- 2** Надавите, чтобы найти направляющие, а затем поверните кольцо муфты.

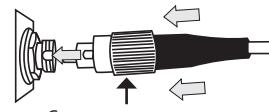

Соединительное (фиксирующее) кольцо



Соединительное (фиксирующее) кольцо

شروط عامة للتركيب

قبل استخدام الجهاز، رجاء قراءة هذا الدليل قبل تشغيل هذا الجهاز، التأكد ان جميع الأصلك موصولة عند تركيب الجهاز لو أول مرة، يرجى الانتظار ١٠ ثوان قبل فحص جودة وقوافل الإشارة، الجهاز يحتاج لبعض الوقت لضبط معايير الداخلية

رجاء تعديل مستوى الإشارة الأرضية مستخدماً المقاييس الموجودة أعلى المحول، هناك ٣ وضعيات (منخفض - متوسط - مرتفع)

ممكن تعديل الإشارة الفضائية على عدة مراحل، وكل مرحلة يتوجب أن تستخدم مربع منخفض فقط في حل، dB، تزيد الأفمار الفضائية لا توفر ترددات كثيرة ويسنترن تخفيف إضافي

في حل حصل أية تغيير لشبكات الألياف البصرية (عناصر فعلة وغير فعلة) رجاء إطفاء وإعادة تشغيل المحوارات الحفاظ على مسافةٍ فارغةٍ على جميع جوانب الجهاز وذلك لتأمين التهوية المناسبة للجهاز

عدم تعريض المحول لمصادر حرارة مرتفعة أو أجواء حيث نسبة الرطوبة مرتفعة

عدم تعريض الجهاز لمصادر ارتجاجات أو صدمات مفاجئة

كيفية إستخدام الجهاز بطريقة آمنة

بحال وقوع أي سائل أو جسم داخل الجهاز، يرجى اللجوء إلى الفريق الفني المختص

لا تشكّل الجهاز على الشبكة قبل أن يتم واصل جميع أسلاك الشبكة


كيفية توصيل الجهاز بطريقة آمنة

التعامل مع جزء المقاييس المكشوف بحذر فهي منطقة حساسة جداً وأي نوع غبار، خدش، عرق أو وسخ قد يؤدي إلى تدهور الإشارة بشكل ملحوظ

لتفضيف أطراف هذه المقاييس يستخدم الفوط المخصصة لتفضيف العدسات، وهي فوّة لا تسقط أو نو من الرواسب أو شميرات . يستخدم سائل ايسوبوروبيل من دون أي مواد مضافة الحفاظ على أغطية المقاييس في حال احتجت لقيام بأي تعديل للشبكة . وذلك للحفاظ على سلامات المقاييس

في حال وجود بعد الألياف البصرية من دون استعمال، رجاء تركيب الغطاء المناسب لتقدي لتجاه التعرض العيون لأي شعاع ليزري عن طريق خطأ


اضغط بقوة لתוכصيل السلك ومن ثم قم بلف مفتاح التوصيل

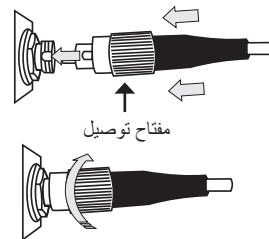


أدر باتجاه عقارب الساعة لإنتهاء العملية

تعليمات على كيفية توصيل الألياف البصرية

تعديل وضعية المقاييس الذكر والمقاييس الأنثى

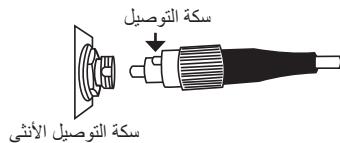

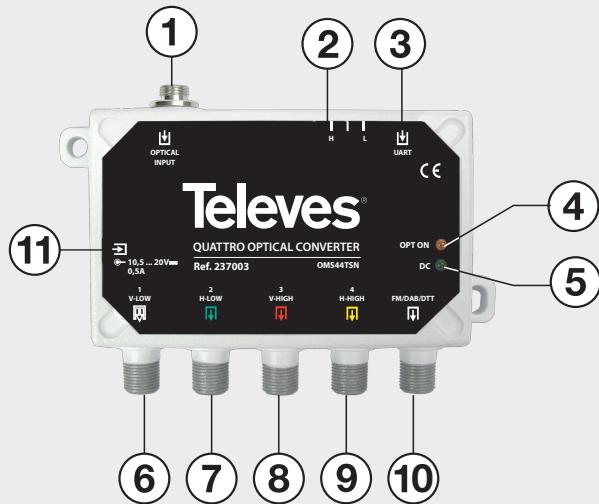


1. Entrada Óptica / Optical Input / Opt. Eingang / Оптический вход / مدخل الاياف البصرية
2. Interruptor de ganancia de satélite (alto - medio - bajo). / Satellite gain switch (High-Medium-Low) / Verstärkungsregler RF/SAT / Переключатель усиления для спутника / (فصل لموجة الإشارة الفضائية منخفض - متوسط - مرتفع)
3. UART (Puerto de programación) / UART (Programming Port) / UART (Programming Port) / UART-Schnittstelle / Порт для программирования / UART لبرمجة الجهاز
4. LED indicador de "Entrada optica ON" / "Optical input ON" LED indicator LED / Opt. Eingang-Signal LED / LED-Индикатор "Вход оптики ВКЛ" / إشارة صوتيّة مدخل الإشارة
5. LED indicador de encendido / Power ON indicator LED / Status LED / Индикатор состояния / إشارة ضوئية
6. Salida banda baja vertical / Vertical low output / Ausgang Vertikal Low / Выход нижней вертикальной поляризации / مخرج طبقة أدنى عمودية
7. Salida banda baja horizontal/ Horizontal low output / Ausgang Horizontal Low / Выход нижней горизонтальной поляризации / مخرج طبقة أدنى أفقية
8. Salida banda alta vertical / Vertical high output / Ausgang Vertikal High / Выход верхней вертикальной поляризации / مخرج طبقة عليا عمودية
9. Salida banda alta horizontal/ Horizontal high output / Ausgang Horizontal High / Выход верхней горизонтальной поляризации / مخرج طبقة عليا أفقية
10. Salida terrestre / Terrestrial output / Terr. Ausgang / Эфирный выход / مخرج إشارة أرضية
11. Alimentación DC / DC Power / Spannungsversorgung / Вход питания постоянного тока / تغذية كهربائية


237003 = OMS44TSN							
Ref. / Art.	فهرس صناعي	Спутник	SAT-Bereich	Satélite	Satellite		
Salida RF	طيفية علياً أفقية	Горизонтальный верхний диапазон	Horizontal High	Banda alta horizontal	Horizontal High Band	MHz	1100 - 2150
	طيفية علياً عمودية	Вертикальный верхний диапазон	Vertikal High	Banda alta vertical	Vertical High Band	MHz	1100 - 2150
	طيفية أدنى أفقية	Горизонтальный нижний диапазон	Horizontal Low	Banda baja horizontal	Horizontal Low Band	MHz	950 - 1950
	طيفية أدنى عمودية	Вертикальный нижний диапазон	Vertikal Low	Banda baja vertical	Vertical Low Band	MHz	950 - 1950
	خسائر خط العودة	Возвратные потери	Rückfluss dämpfung	Pérdidas de retorno	Return Loss	dB	≥ 10
	مقاومة إسمية	Номинальный импеданс	Impedanz	Impedancia nominal	Nominal Impedance	Ω	75
	خلاف كسب النطاق	Изменение усиления в полосе	Verstärkungs schwankung	Variación de ganancia en banda	Gain Variation Across Band	dB	≤ 7
	رفض الإشارة الأرضية	Режекция в эфирном диапазоне	Terr. Entkopplung	Rechazo en Terrestre	Terrestrial Rejection	dB	30
	مستوى المخرج الإعْتِيادي	Вых. уровни (тип.)	Ausgangs pegel (typ.)	Niveles de salida típicos	Typical Outputs Levels	dBµV	78 * (Sat. switch - high gain pos.) 73 * (Sat. switch - med gain pos.) 68 * (Sat. switch - low gain pos.)
	FM / DAB / TDT	FM / DAB / DTT	UKW/DAB/DVB-T	FM / DAB / TDT	FM/DAB/DTT		
HF-Ausgang	BЧ выход مخرج إشارة أرضية (RF)	RF نطاق الترددات الأرضية	Диапазон ВЧ частот	Frequenzbereich	Rango de frecuencia RF	RF Frequency Range	MHz
							88 - 790
							FM 88 - 108
							DAB 174 - 240
							DTT 470 - 790
Muxing إشارة (RF)	خسائر خط العودة	Возвратные потери	Rückfluss dämpfung	Pérdidas de retorno	Return Loss	dB	≥ 10
	مقاومة إسمية	Номинальный импеданс	Impedanz	Impedancia nominal	Nominal Impedance	Ω	75
	خلاف كسب النطاق	Изменение усиления в полосе	Verstärkungs schwankung	Variación de ganancia en banda	Gain Variation Across Band	dB	5
	رفض الإشارة الفضائية	Режекция в спутниковом диапазоне	SAT. Entkopplung	Rechazo en Satélite	Satellite Rejection	dB	35
	فوة اعتيادية عند الخروج	Выходной уровень (типовой)	Ausgangs pegel (typ.)	Niveles de salida típicos	Typical Outputs Levels	Nº Multiplex 1	FM/DTT
							82
						6	78

(*) Puede oscilar debido a los niveles de transmisión satélite / An oscillation can occur due to satellite transmission levels / Schwankungen möglich und abhängig von dem Eingangspiegel / يمكن أن يتلاعب بسبب الإشارة الفضائية / Может колебаться из-за уровня передачи спутникового сигнала /

Ref. / Apm.	237003 = OMS44TSN						
Entrada óptica Optical Input Opt. Eingang Оптический вход مدخل الالياف البصرية	الالياف البصرية Optika	Optisch	Óptico	Optical			
	طول موجة الالياف البصرية Opt. длина волны	Wellenlänge	Longitud de onda óptica	Optical Wavelenght		nm	1100 to 1650
	قوة خط عودة الالياف البصرية Opt. возвр. потери	Opt. Rückfluss dämpfung	Pérdida de retorno óptica	Optical Return Loss		dB	45
	قوة مدخل الالياف البصرية Вх. опт. мощность	Opt. Eingangs leistung	Potencia de entrada óptica	Optical Input Power	Mín.	dBm	- 12,2
General Allgemein Общее	كهربائي Электрические характеристики	Elektrisch	Eléctrico	Electrical			
	قوات التغذية الكهربائية Напряжение питания	Spannungs versorgung	Voltaje de alimentación	Power Supply Voltage		V	10,5 to 20 by AC/DC adaptor or sat. outputs
	إستهلاك كهربائي Потребляемый ток	Stromverbrauch	Consumo de corriente	Current Consumption		mA	500 @ 10,5V ** 430 @ 12V 260 @ 20V
	مکانیکی Механические характеристики	Mechanisch	Mecánico	Mechanical			
عام All Общ عام	نطاق الحرارة Диапазон температур	Temperatur bereich	Rangos de temperatura	Temperature ranges	Funcionamiento/ Operating/ Betrieb/ Рабочий / تسيير	°C	-15 ... +55
	مدخل الإشارة الضوئية/بصرية Optический вход	Opt. Anschluss	Entrada óptica	Optical Input		Typ	FC / PC
	RF مقبس الإشارة الأرضية Выходные ВЧ коннекторы	HF-Anschlüsse	Conectores en la salida RF	RF Output connectors		Typ	4 x F- female
	وزن Вес	Gewicht	Peso	Weight		g	175
	حجم Размеры	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions		mm	121 x 80 x 26,5

(**) Todo el consumo del equipo será soportado por la alimentación (mediante fuente o por las salidas de satélite) / The equipment consumption will be all supported by the high voltage (PSU or Satellite outputs) / Die Stromversorgung erfolgt über die Spannungsversorgung mit externem Netzteil (PSU) oder die SAT-Ausgänge / Питание устройства обеспечивается от блока питания или через спутниковые выходы / كل إستهلاك الجهاز سوف يصدر من تغذية كهربائية منفصلة وخارجية أو من مخارج الإشارة الفضائية/

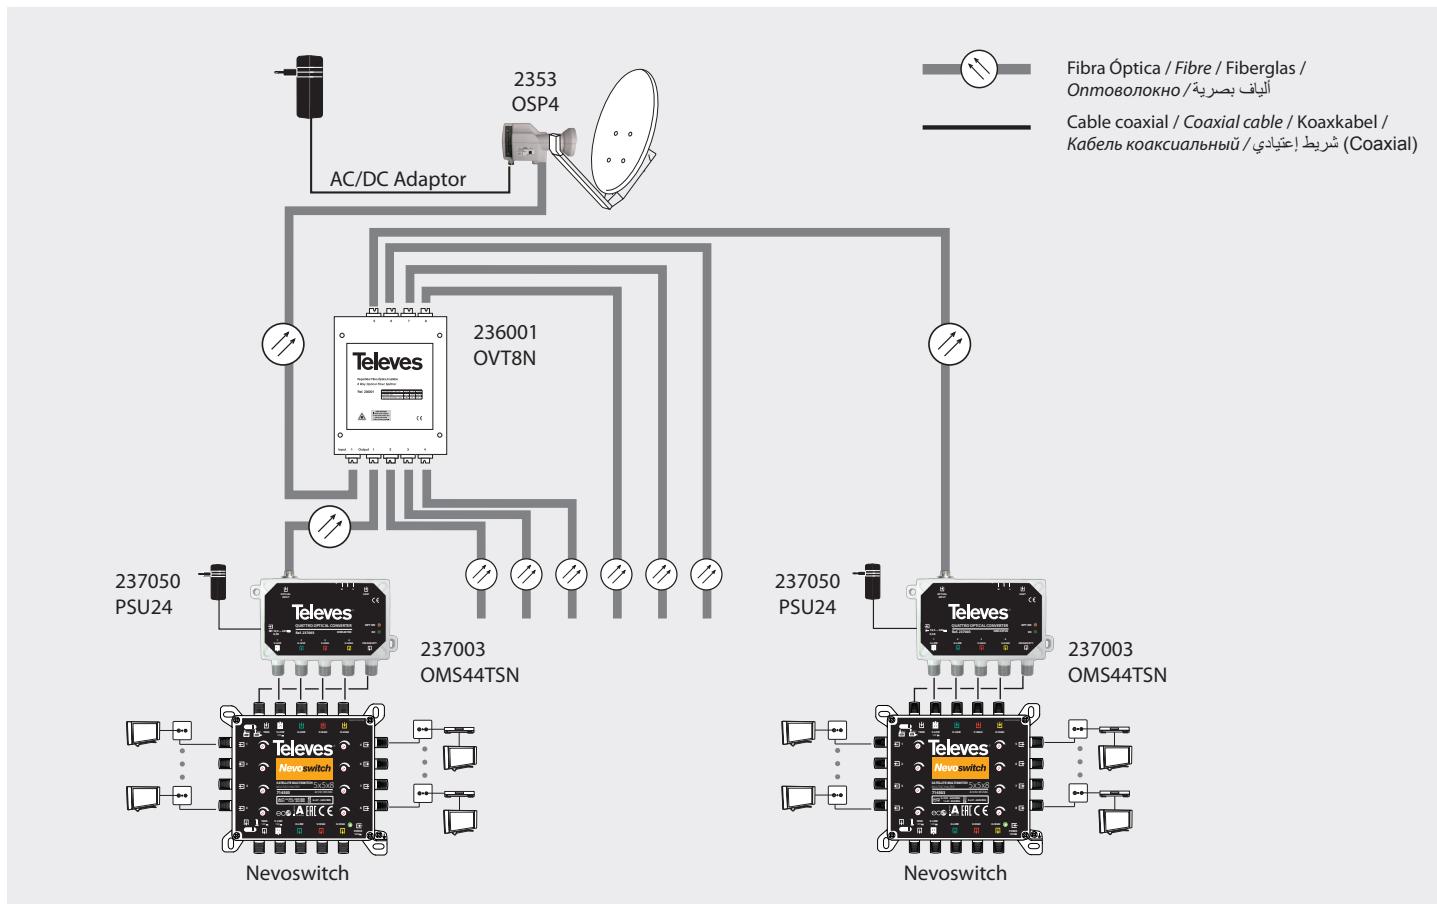

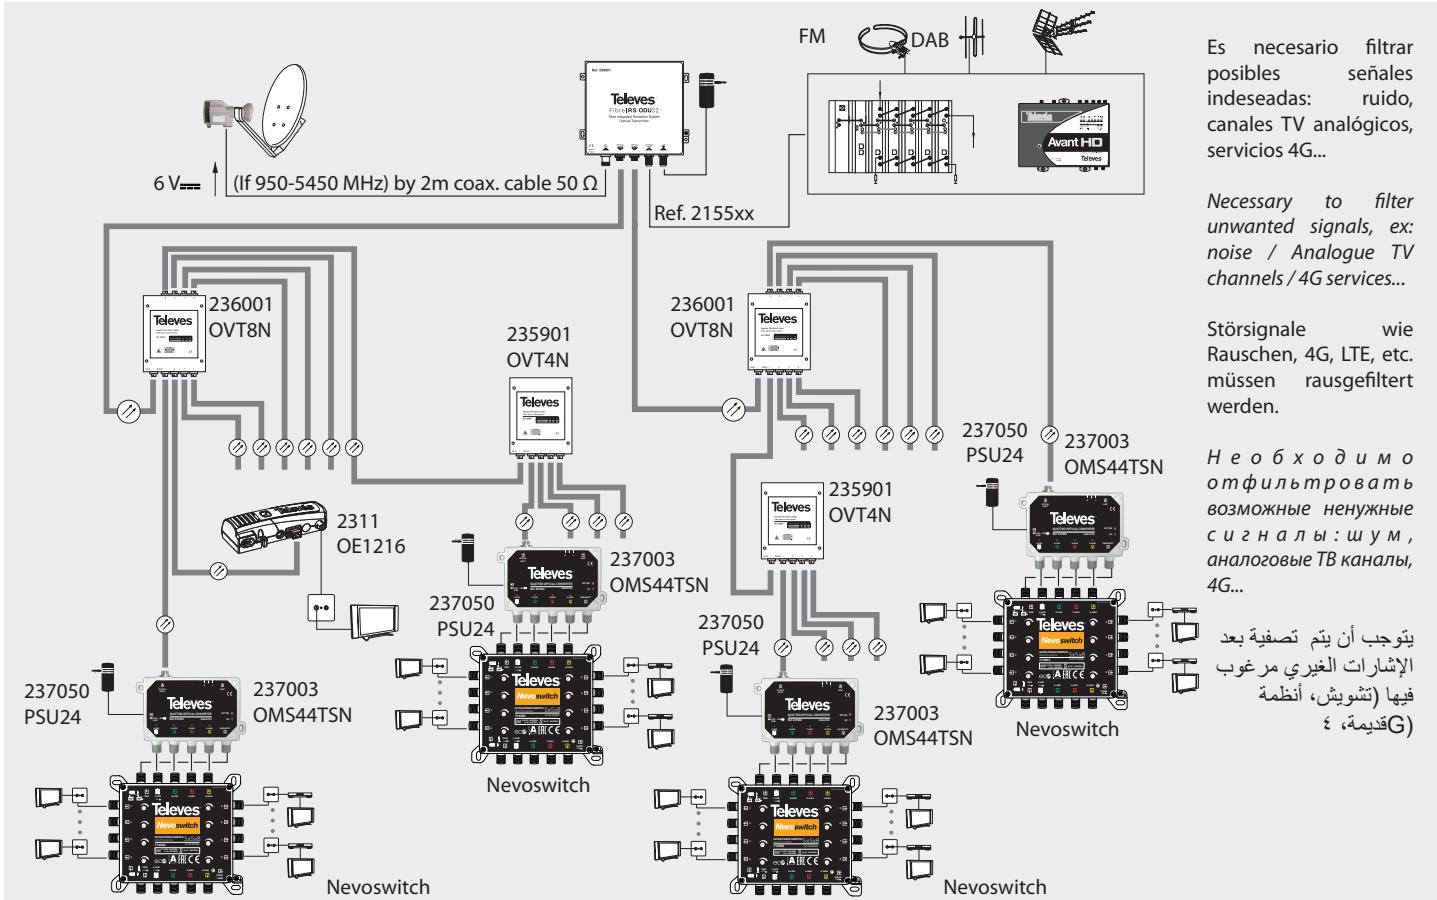

Observaciones:

Máx. 64 (32+32) Convertidor óptico (237003).

Máx. 48 (24+24) Receptores ópticos (2311) sólo señal terrestre.

Es necesario alimentar el convertidor Quattro mediante una fuente de alimentación externa (ref. 237050).

Notes:

Max.64 (32+32) Optical converter (237003).

Max. 48 (24+24)Optical receivers(2311) only terrestrial signals.

An external power supply (237050) should be attached to power the Quattro converter.

Hinweis:

Max.64 (32+32) optische Umsetzer OMS44TSN (237003).

Max. 48 (24+24)optische Umsetzer OE1216 (2311) nur terr. Signale.

Für die Stromversorgung sollte ein externes Netzteil verwendet werden (PSU24 (Best.Nr.: 237050).

Примечания:

Макс. 64 (32+32) Оптический преобразователь (237003).

Макс. 48 (24+24) Оптические приемники (2311) только для эфира.

Ток на оптический преобразователь Quattro необходимо подавать от отдельного блока питания (мод. 237050).

ملاحظات

(أقصى ٦٤ (٣٢+٣٢) محول إشارة بصري/ضوئي (٢٣٧٠٠٣)

أقصى ٤٨ (٢٤+٢٤) جهاز استقبال بصري/ضوئي (٢٣١١) فقط للإشارة الأرضية

يتوارد توصيل مصدر طاقة ٢٣٧٠٥٠ إلى هذا الجهاز

Repartidores de fibra óptica / Optical Fiber Splitters / Optische Verteiler / Делители оптические / موزع ألياف بصريّة

مواصفات فنية	Tex. характеристики	Technische Daten	Especif. técnicas	Technical specific.	235701 OVT2N	235801 OVT3N	235901 OVT4N	236001 OVT8N
مخرج	Выходы	Ausgänge	Salidas	Outputs	nº	2	3	4
طول الموجة	Длина волны	Wellenlänge	Longitud de onda	Wave Length	nm	1310/1550		
خسائر المدخل	Проходные потери	Dämpfung	Pérdidas de inserción	Insertion loss	dB (typ)	4	5,5	7

Atenuadores Ópticos / Optical Attenuators / Optische Dämpfungsglieder / Аттенюаторы оптические /

مخفف إشارة ضوئية

مواصفات فنية	Tex. характеристики	Especif. técnicas	Technische Daten	Technical specifications	2354 OFCPC	2365 ODG10	2366 ODG15
مخارج	Выходы	Conectores	Anschlüsse	Connectors	Type	FC/PC Male to Female	
طول الموجة	Длина волны	Longitud de onda	Wellenlänge	Wave Length	nm	1310/1550	
خسائر المدخل	Проходные потери	Pérdidas de inserción	Dämpfung	Insertion loss	dB (typ)	5	10



ES

Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos del marcado CE.

EN

This symbol indicates that the equipment complies with the requirements of the CE mark.

DE

Das CE-Symbol garantiert, dass das Gerät die CE-Anforderungen des Marktes erfüllt

PYC

Das CE-Symbol garantiert, dass das Gerät die CE-Anforderungen des Marktes erfüllt

AR

هذا الرمز يشير إلى أن هذا الجهاز يتبع جميع المعايير والشروط التالية لو رمز CE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение: Конвертор оптического сигнала QUATTRO FM/DAB/DMB-IF предназначен для восстановления из входного оптического сигнала модулирующих его ВЧ сигналов эфирного диапазона и четырех поляризаций спутникового диапазона.

Технические характеристики: Приведены в таблице.

Конструкция и порядок установки: Иллюстрации на рисунках типового применения.

Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы утилизация производится без специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия изготовителя: Производитель дает один год гарантии с момента покупки для стран Евразийского экономического союза. Для стран, не входящих в Евразийский экономический союз, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки. Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устраняет

неполадки, вызванные бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине Производителя.

Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного обслуживания не предусматривают устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного использования или износа изделия, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящихся вне контроля Производителя.

Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования

Производителя подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулирующими лицензиями и сертификатами соответствующих стран.

Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, televes@televes.com.

Произведено в Китае.

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D. mm/гг (mm = месяц / гг = год).

European technology **Made in Europe**

The logo consists of the words "Made in Europe" in a bold, sans-serif font. The word "in" is smaller than the other two. Above "in" and below "Europe" are four five-pointed stars arranged in a diamond pattern.